

S-Digit 60WL + S-Digit 120WL +

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL
MODE D'EMPLOI



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, welches Sie uns beim Erwerb Ihres neuen **geo-FENNEL**-Gerätes entgegengebracht haben. Dieses hochwertige Qualitätsprodukt wurde mit größter Sorgfalt produziert und qualitätsgeprüft.

Die beigefügte Anleitung wird Ihnen helfen, das Gerät sachgemäß zu bedienen. Bitte lesen Sie insbesondere auch die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Nur ein sachge-rechter Gebrauch gewährleistet einen langen und zuverlässigen Betrieb.

geo-FENNEL

Precision by tradition.

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang	A
2. Funktionen und Merkmale	B
3. Stromversorgung	C
4. Bedienelemente	D
5. Überprüfung der Kalibrierung	E
6. Sicherheitshinweise	F

A LIEFERUMFANG

- Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL +
- Gepolsterte Tasche
- Batterien
- Bedienungsanleitung

B FUNKTIONEN UND MERKMALE

Elektronischer Neigungsmesser, Aufmaß von Neigungen, Gefällen und Ebenen

- 180° drehbares LCD-Display
- HOLD-Funktion
- Richtungspfeile für Neigung
- Unterschiedliche Signaltöne bei Annäherung an 0° / 90° sowie Dauerton bei 0° / 90°
- Anzeige in Grad und Prozent
- Eingebaute Libellen

Technische Daten

Messbereich	4 x 90°
Auflösung	0,1 ° / 0,1 %
Genauigkeit	0° + 90° = ± 0,1° Andere Winkelbereiche = ± 0,2°
Stromversorgung	3 x AAA Alkaline
Betriebsdauer	60 h
Temperaturbereich	-10°C bis + 45°C
Gewicht	0,68 kg / 1,1 kg inkl. Batterien
Grösse	600 x 61 x 28 mm 1200 x 61 x 28 mm

STROMVERSORGUNG

C

Batterien einlegen: Batteriefachdeckel öffnen und Batterien einlegen (korrekte Polarität beachten).
Beim Batteriewechsel immer das Gerät ausschalten.



Nach dem Einlegen/Wechseln der Batterien schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Das Display zeigt kurz „GOOD“, danach „-0-“ an.

Danach muss eine Kalibrierung durchgeführt werden - „siehe „Überprüfung und Kalibrierung“




Wichtig: Bei niedriger Batteriespannung blinkt das Batteriesymbol im Display. Dann kurzfristig neue Batterien einlegen.



D BEDIENELEMENTE

1. Haken
2. Vertikallibelle
3. Griffmulde
4. Horizontallibelle
5. LCD-Display
6. Vertikallibelle
7. Haken



1) POWER

S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + ein- / ausschalten.

2) HOLD

Taste kurz drücken, um den aktuellen Messwert festzuhalten.

3) BELEUCHTUNG / TON

Taste kurz drücken, um den Ton ein- / auszuschalten.

Taste lang drücken, um die Beleuchtung ein- / auszuschalten.


4) MODE

Taste kurz drücken, um 5 verschiedene Anzeigemodi auszuwählen (siehe „Zusatzfunktionen“).

5) CAL / REF

Taste lang drücken, um die Kalibrierung zu aktivieren.

Taste kurz drücken, um die 0-Position im Bereich von 0° - 30° beliebig zu setzen (siehe unten).

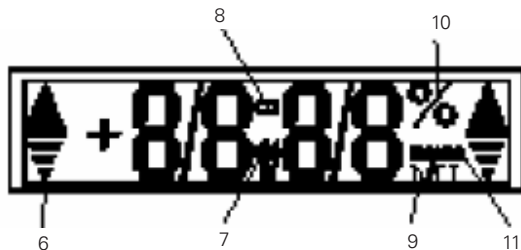

- 6) Richtungspfeil (Annäherung an 0°-/90°-Position)
- 7) Anzeige Ton an/aus
- 8) Batteriezustandsanzeige
- 9) Anzeige N/FT
- 10) Anzeige °/%
- 11) Anzeige mm/m

ÜBERPRÜFUNG UND KALIBRIERUNG

E

WICHTIG

Kalibrierung des Neigungsmessers durchführen:


- vor erstmaligem Gebrauch
- vor wichtigen Messungen
- nach einer starken Stoßbelastung
- nach einem grösseren Temperaturwechsel

ÜBERPRÜFUNG DER KALIBRIERUNG

Gerät auf eine möglichst waagerechte Fläche legen. Einschalten. 3 Sek. warten und Messwert A notieren. Gerät um 180° drehen. 3 Sek. warten und Messwert B notieren. Wenn die Differenz zwischen beiden Werten grösser als 0,2° ist, muss das Gerät neu kalibriert werden.

KALIBRIERUNG

Gerät auf eine möglichst waagerechte Fläche legen, einschalten und Taste **CAL / REF** gedrückt halten, bis „-0-“ im Display erscheint. 3 Sek. warten und erneut Taste **CAL / REF** gedrückt halten, bis „-1-“ im Display erscheint. Gerät um 180° drehen. 3 Sek. warten und Taste **CAL / REF** gedrückt halten, bis „-2“ im Display erscheint. Nun ist die Kalibrierung abgeschlossen.

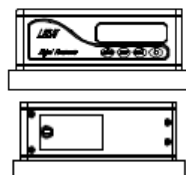

NEIGUNGSMESSUNG


Die beiden Pfeile zeigen an, in welche Richtung der S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + gedreht werden muss, um die Waagerechte bzw. die Senkrechte zu erreichen.



Wenn die Doppel-Pfeile angezeigt werden, ist die Waagerechte bzw. die Senkrechte erreicht.



Die Anzeige im Display dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird. Der Messwert bleibt somit immer lesbar.



ZUSATZFUNKTIONEN

Automatische Abschaltung

Wenn 20 Min. lang keine Tastenbedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Tonsignal

Tonsignal einschalten. Das Gerät zeigt nun durch einen immer intensiver werdenden Ton an, dass man sich der horizontalen oder vertikalen Position nähert. Wenn das Gerät exakt horizontal oder vertikal ausgerichtet ist, erfolgt ein Dauerton.

Modelfunktionen [1] - 5]

- 1) Neigungsanzeige in ° (14,5°)
- 2) Neigungsanzeige in % (25,9 %)
- 3) Anzeige IN/FT (3 1/8 IN/FT)
- 4) Anzeige IN/FT (3,10 IN/FT)
- 5) Anzeige mm/m (258,9 mm/m)

Mode-Taste gedrückt halten, um alle Modelfunktionen schnell durchlaufen zu lassen. Dabei erfolgt keine Anzeige von Messwerten. Mode-Taste lösen, um wieder zur Normalanzeige zurückzukehren.

VERBINDUNG MIT KAMERASTATIV

An der Unterseite befindet sich ein 1/4"-Gewinde, um den S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + auf einem Kamerastativ zu befestigen.

BESONDERE FUNKTION IM BEREICH 0° - 90°

0-Setzung in jeder beliebigen Position:

Im Bereich zwischen 0° und 90° kann die Nulllage in jeder Position definiert werden. In der gewünschten Position die Kalibrierungsfunktion einleiten (**CAL / REF** länger als 3 Sek. drücken) - 3 Sek. warten - wieder **CAL / REF** drücken - 3 Sek. warten - wieder **CAL / REF** drücken - fertig. Den S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + dabei nicht drehen. Nun ist die Nulllage neu definiert und kann für die entsprechende Anwendung eingesetzt werden.

ACHTUNG:

Wir empfehlen, nach Beendigung der Arbeit das Gerät unbedingt wieder in der Horizontalposition auf Null zu kalibrieren, da sonst evtl. nachfolgende Messungen (z. B. am nächsten Tag oder bei einem anderen Anwender) komplett falsch sein können. Bus cae tus. Pos tem renatistimum terehen itimil te vis vium imuntem mente inpritanum o ubliquampra cons addum connihici publius contrum habus, norterm

ANWENDUNGSBEISPIELE



F SICHERHEITSHINWEISE

UMSTÄNDE, DIE DAS MESSERGEBNIS VERFÄLSCHEN KÖNNEN

Messungen durch Glas- oder Plasticscheiben; verschmutzte Laseraustrittsfenster; Sturz oder starker Stoß. Bitte Genauigkeit überprüfen.

Große Temperaturveränderungen: Wenn das Gerät aus warmer Umgebung in eine kalte oder umgekehrt gebracht wird, vor Benutzung einige Minuten warten.

UMGANG UND PFLEGE

Messinstrumente generell sorgsam behandeln. Nach Benutzung mit weichem Tuch reinigen (ggfs. Tuch in etwas Wasser tränken). Wenn das Gerät feucht war, sorgsam trocknen. Erst in den Koffer oder die Tasche packen, wenn es absolut trocken ist. Transport nur in Originalbehälter oder -tasche.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass das Gerät andere Geräte stört (z.B. Navigationseinrichtungen); durch andere Geräte gestört wird (z.B. elektromagnetische Strahlung bei erhöhter Feldstärke z.B. in der unmittelbaren Nähe von Industrieanlagen oder Rundfunksendern).

CE-KONFORMITÄT

Das Gerät hat das CE-Zeichen gemäß den Normen EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:1995, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-6-3:2007.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Richten Sie sich nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Anleitung vor Benutzung des Gerätes lesen.
- Niemals das Gehäuse öffnen. Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler durchführen lassen.
- Keine Warn- oder Sicherheitshinweise entfernen.
- Gerät nicht in Kinderhände gelangen lassen.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.
- Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material-oder Herstellungsfehler, sowie die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften. Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zusetzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen.
2. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn.
3. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche.
4. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden.
5. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung.
6. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

Bitte unbedingt beachten:

**Wenn Sie Geräte zur Reparatur / zur Justage an uns zurücksenden, entnehmen Sie bitte unbedingt aus Sicherheitsgründen Akkus oder Batterien aus dem Gerät!
Danke.**

Dear customer,

Thank you for your confidence in us having purchased a **geo-FENNEL** instrument.
This manual will help you to operate the instrument appropriately.

Please read the manual carefully - particularly the safety instructions. A proper use only guarantees a longtime and reliable operation.

geo-FENNEL
Precision by tradition.

Contents

1. Supplied with	A
2. Functions	B
3. Power supply	C
4. Features	D
5. Check and calibration	E
6. Safety notes	F

A SUPPLIED WITH

- Electronic inclinometer S-Digit 60WL + / S-Digit 120 WL +
- Padded bag
- Batteries
- User manual

B FUNCTIONS

Electronic slope measurer, for measuring inclinations, slopes and plane surfaces

- 180° rotatable LCD display
- HOLD function
- Inclination direction indication
- Different signal tones when approaching 0° / 90° and continuous tone for confirmation of 0° / 90°.
- Inclination in degrees and percent
- Built-in vials

Technical Data

Working range	4 x 90°
Resolution	0,1 ° / 0,1 %
Accuracy inclination	0° + 90° = ± 0,1° Other angles = ± 0,2°
Power supply	3 x AAA Alkaline
Operating time	60 h
Temperature range	-10°C to + 45°C
Weight	0,68 kg / 1,1 kg incl. batteries
Size	600 x 61 x 28 mm 1200 x 61 x 28 mm

POWER SUPPLY

C

Replace the batteries: Open the battery compartment cover and insert the batteries (ensure correct polarity)

When replacing the batteries always power off the instrument!



When the batteries have been replaced the instrument will power on automatically.

Display indication: „GOOD“; then „-0-“

Now a calibration must be made - see „Check and calibration“.




Important:

If the battery symbol flashes the batteries need to be replaced.



D FEATURES

1. Hook
2. Vertical vial
3. Handgrip
4. Horizontal vial
5. LCD display
6. Vertical vial
7. Hook

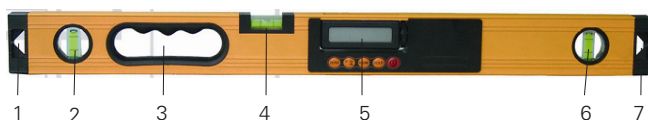

1) POWER

Switch on/off S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL +.

2) HOLD

Press the button short to freeze and to release the current reading.

3) ILLUMINATION / SOUND

Press the button short to switch on/off the sound signal.

Press the button long to switch on/off the illumination.


4) MODE

Press the button short to select 5 different display modes (see chapter „Additional functions:“)

5) CAL / REF

Press the button long to start the calibration procedure.

Press the button short for 0-setting in any position required in the range between 0° and 30°.

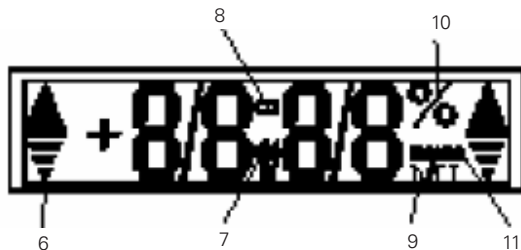

- 6) Direction symbol (approaching the 0°/90° position)
- 7) Symbol sound on/off
- 8) Battery status indicator
- 9) Unit symbol N/FT
- 10) Unit symbol °/%
- 11) Unit symbol mm/m

CHECK AND CALIBRATION

E

IMPORTANT

Calibration of inclinometer:


- before first use
- before important measurements
- after a hit or drop
- after a large fluctuation in temperature

CHECK OF CALIBRATION

Set the instrument down on a flat and even surface and switch it on. Wait 3 sec. and note down the measured value (A). Turn the unit by 180° and set it down on the same position as before. Wait 3 sec. and note down the measured value (B). If the deviation between the two values A and B is more than 0,2° the unit has to be calibrated.

CALIBRATION

Set the instrument down on the same flat and even surface, switch it on and keep the button **CAL / REF** pressed until the display shows „-0-“. Wait approx. 3 sec. and press the button **CAL / REF** again until the display shows „-1-“. Turn the unit by 180° and set it down on the same position as before. Wait approx. 3 sec. and press the button **CAL / REF** again until the display shows „-2-“. Now the calibration is completed.

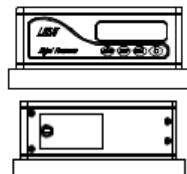


MEASUREMENT OF INCLINATION


The two arrows in the display indicate in which direction the instrument has to be moved in order to reach the 0° or 90° position.



The exact 0° or 90° position is shown by double arrows.



The display has an automatic digit inversion for overhead measurements.



ADDITIONAL FUNCTIONS

Automatic shut-off

If no button is used for 20 min. the instrument will power off automatically.

Sound

Switch the sound function on. The instrument will now show by a sound signal if the horizontal or vertical position approaches. The closer the position is the denser the sound signal will be. If the instrument is in correct vertical or horizontal position the sound will be continuous.

Mode functions [1) - 5)]

- 1) Slope indication in ° (14,5°)
- 2) Slope indicaton in % (25,9 %)
- 3) Indication IN/FT (3 1/8 IN/FT)
- 4) Indication IN/FT (3,10 IN/FT)
- 5) Indication mm/m (258,9 mm/m)

Keep the mode button pressed to have all mode functions switch fast. The display will not show any values. Release the mode button to return to the standard indication.

CONNECTION TO CAMERA TRIPOD

With 1/4"-thread (at the bottom side) S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + can be connected to a camera tripod.

SPECIAL FEATURE WITHIN THE RANGE OF 0° - 90°

0-setting in any position required:

In the range between 0° and 90° the ZERO layer can be defined in any position.

Start the calibration function in the position required (press **CAL / REF** longer than 3 sec.) - wait 3 sec. - press **CAL / REF** again - wait 3 sec. - press **CAL** again - finalized.

Do not turn the S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + during this process.

Now the ZERO layer is defined in the new position and the application required can be started.

ATTENTION:

We recommend to define the ZERO layer in the horizontal position again when you have finished your application. Otherwise it may happen that for the following measurements the results can be completely wrong (e.g. when you work the next day or if another user is working with the unit).

APPLICATION DEMONSTRATION



F SAFETY NOTES

SPECIFIC REASONS FOR ERRONEOUS MEASURING RESULTS

Measurements through glass or plastic windows; dirty laser emitting windows; after the instrument has been dropped or hit. Please check the accuracy.

Large fluctuation of temperature: If the instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements.

CARE AND CLEANING

Handle measuring instruments with care. Clean with soft cloth only after any use. If necessary damp the cloth with some water. If the instrument is wet clean and dry it carefully. Pack it up only if it is perfectly dry. Transport in original container / case only.

ELECTROMAGNETIC ACCEPTABILITY (EMC)

It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems); will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

CE-CONFORMITY

The instrument has the CE-mark according to EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:1995, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-6-3:2007.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Follow up the instructions given in the user manual.
- Use the instrument for measuring jobs only.
- Do not open the instrument housing. Repairs should be carried out by authorized workshops only. Please contact your local dealer.
- Do not remove warning labels or safety instructions.
- Keep the instrument away from children.
- Do not use the instrument in explosive environment.
- The user manual must always be kept with the instrument.

WARRANTY

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase. During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturers option), without charge for either parts or labour. In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY

1. The user of this product is expected to follow the instructions given in the user manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.
2. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.
3. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood etc.), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.
4. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.
5. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the user manual.
6. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

Please note:

If you return instruments for repair / for adjustment to us please disconnect batteries or rechargeable batteries from the instrument - this is for safety reasons!

Thank you.

Cher client,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée, par l'acquisition de votre nouvel instrument **geo-FENNEL**.

Les instructions de service vous aideront à vous servir de votre instrument de manière adéquate. Nous vous recommandons de lire avec soin tout particulièrement les consignes de sécurité de ladite notice avant la mise en service de votre appareil. Un emploi approprié est l'unique moyen de garantir un fonctionnement efficace et de longue durée.

geo-FENNEL

Precision by tradition.

Contenu

1. Livré comme suit	A
2. Fonctions et caractéristiques	B
3. Alimentation en courant	C
4. Description	D
5. Révision et calibrage	E
6. Notices de sécurité	F

A LIVRÉ COMME SUIV

- Niveau digital S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL +
- Étui rembourré
- Batteries
- Mode d'emploi

B FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Clinomètre électronique pour la mesure d'inclinaisons, de pentes et de plans horizontaux

- Display tournant de 180°
- Fonction HOLD
- Flèches directionnelles d'inclinaison
- Signaux sonores différents à l'approche de 0°/90° et son continu pour 0°/90°
- Affichage en degrés et en pourcentage
- Nivelles incorporés

Données techniques

Plage de mesure	4 x 90°
Résolution	0,1 ° / 0,1 %
Précision	0° + 90° = ± 0,1° autres plages d'angle = ± 0,2°
Alimentation en courant	3 x AAA alcaline
Durée de marche	60 h
Plage de température	-10°C à + 45°C
Poids	0,68 kg / 1,1 kg incl. piles
Dimensions	600 x 61 x 28 mm 1200 x 61 x 28 mm

ALIMENTATION EN COURANT

C

Enlever le couvercle du logement de piles et y passer les piles (veiller à la polarité correcte). Mettre l'instrument toujours en arrêt pour le changement de piles.




Après la mise / le changement de piles l'instrument se met en marche automatiquement.

Le display indique brièvement „GOOD“, puis après „-0-“

Maintenant l'instrument doit être calibré - voir „Révision et calibrage“




Important: Lorsque la tension des piles est trop faible, le symbole piles clignote sur l'écran. Installer les nouvelles piles.



D DESCRIPTON

1. Crochet
2. Niveau à bulle verticale
3. Ouverture à main
4. Niveau à bulle horizontale
5. LCD Display
6. Niveau à bulle verticale
7. Crochet

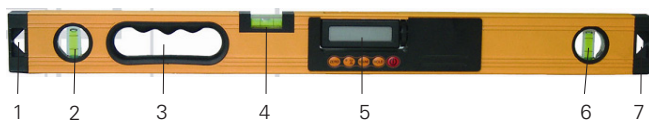

1) POWER

Mettre le S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + en marche / en arrêt.

2) HOLD

Presser la touche court pour maintenir la valeur de mesure actuelle.

3) ILLUMINATION / SON

Presser la touche court pour mettre le son en marche / en arrêt.

Presser la touche long pour mettre l'illumination en marche / en arrêt.


4) MODE

Presser la touche court pour sélectionner 5 différents modes d'affichage (voir „Fonctions supplémentaires“).

5) CAL / REF

Presser la touche long pour effectuer le calibrage (voir „Révision du calibrage“).

Presser la touche court pour mettre l'instrument à 0 en position facultatif sur la plage de 0° à 30° .

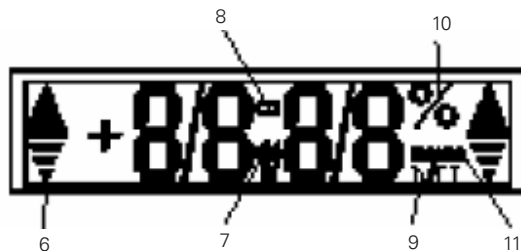

- 6) Indication de la direction par flèches (rapprochement position 0°/90°)
- 7) Affichage marche / arrêt du son
- 8) Indicateur de l'état de piles
- 9) Affichage N/FT
- 10) Affichage % / %
- 11) Affichage mm/m

RÉVISION ET CALIBRAGE

E


IMPORTANT

Effectuer le calibrage du niveau digital:

- avant la première utilisation de l'appareil
- avant d'effectuer des mesures importantes
- après un choc très fort
- après un important changement de température

RÉVISION DU CALIBRAGE

Placer l'appareil sur une surface aussi horizontale que possible (position A). Mettre l'instrument en marche. Attendre 3 sec et noter la valeur de mesure. Faire tourner l'appareil de 180° en position B. Attendre 3 sec. et noter la valeur de mesure. Il faut calibrer à nouveau l'appareil si la différence entre les deux valeurs mesurées est supérieure à 0,2°.

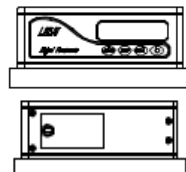


CALIBRAGE


Placer l'appareil sur une surface aussi horizontale que possible, le mettre en marche, presser la touche **CAL / REF** et attendre l'affichage „-0-“. Attendre 3 sec., presser de nouveau la touche **CAL / REF** et attendre l'affichage „-1-“. Faire tourner l'appareil de 180°, attendre 3 sec., presser la touche **CAL / REF** et attendre l'affichage „-2-“ = calibrage achevé.

MESURE D'INCLINAISON


Les deux flèches indiquent le sens dans lequel il faut tourner l'appareil S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + pour obtenir le plan horizontal ou le plan vertical.



L'affichage de la double flèche signifie que le plan horizontal ou vertical est atteint.



L'indication se redresse lorsque l'on travaille en tenant l'instrument au-dessus de la tête. Les valeurs de mesure restent ainsi toujours lisibles.



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Arrêt automatique

Après 20 min. sans opération l'instrument se met en arrêt automatiquement.

Signal sonore

Mettre en circuit le signal sonore. Par un son d'intensité qui va grandissant, l'instrument indique qu'il s'approche d'une position horizontale ou verticale. Puis un son continu retentit lorsque l'instrument est exactement ajusté à l'horizontale ou à la verticale.

Fonction mode [1] - 5]

- 1) Clinomètre en ° (14,5°)
- 2) Clinomètre en % (25,9 %)
- 3) Affichage IN/FT (3 1/8 IN/FT)
- 4) Affichage IN/FT (3,10 IN/FT)
- 5) Affichage mm/m (258,9 mm/m)

Maintenir pressée la touche MODE afin de faire défiler rapidement toutes les fonctions MODE. Ce faisant, aucune valeur de mesure n'est affichée. Relâcher la touche MODE pour revenir à un affichage normal.

POSSIBILITÉ DE FIXATION SUR UN TRÉPIED D'APPAREIL PHOTO

Le S-Digit 60WL + / S-Digit 120WL + porte sur sa face inférieure un filetage 1/4", afin de pouvoir le fixer sur un trépied d'appareil photo.

FONCTION PARTICULIÈRE SUR LA PLAGE DE 0° À 90°

Mettre l'appareil à ZERO en position facultatif. Sur la plage de 0° à 90° l'appareil peut être calibré en position ZERO en chaque position. Mettre l'appareil en position désirée et commencer la procédure de calibrage (presser la touche **CAL / REF** 5 sec.) - attendre 3 sec. - presser la touche **CAL / REF** encore une fois - attendre 3 sec. - presser la touche **CAL / REF** encore une fois - achevé. Pendant la procédure ne pas tourner l'appareil. Maintenant la position ZERO est définie en position voulu.

ATTENTION:

Après avoir fini la mesure en position particulière nous recommandons de repositionner l'appareil en position ZERO horizontale pour ne pas risquer d'effectuer de fausses mesures consécutives (p. e. le jour après par un autre opérateur).

EXEMPLES D'APPLICATION



F NOTICES DE SÉCURITÉ

CIRCONSTANCES POUVANT FAUSSER LES RÉSULTATS DE MESURES

Mesures effectuées à travers des plaques de verre ou de matière plastique; mesures effectuées à travers la fenêtre de sortie du faisceau laser lorsqu'elle est sale. Mesures après que le niveau soit tombé ou ait subi un choc très fort. Mesures effectuées pendant de grandes différences de température - p. ex. lorsque l'instrument passe rapidement d'un milieu très chaud à un autre très froid; attendre alors quelques minutes d'adaptation avant de réutiliser le niveau.

NETTOYAGE ET REMISAGE

Essuyer l'instrument mouillé, humide ou sali en le frottant uniquement avec un tissu de nettoyage. Quant à l'optique, la nettoyer avec un tissu fin comme p. ex. un tissu feutré de lunettes. Ne jamais remiser un instrument humide dans un coffret fermé! Le laisser sécher auparavant au moins pendant un jour dans un local chauffé! Transport seulement dans l'étui original.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

De manière générale, il n'est pas exclu que le niveau ne dérange d'autres instruments (p. ex. les dispositifs de navigation) ou qu'il puisse lui-même être dérangé par d'autres appareils (p. ex. soit par un rayonnement électromagnétique dû à une élévation de l'intensité du champ, soit par la proximité d'installations industrielles ou d'émetteurs de radiodiffusion).

CONFORMITÉ CE

Le niveau porte le label CE conformément aux normes NE 61000-6-1:2007, NE 61000-4-2:1995, NE 61000-4-3:2006, NE 61000-6-3:2007.

INDICATIONS D'AVERTISSEMENT ET DE SÉCURITÉ

- Prière de respecter les instructions fournies dans le mode d'emploi du niveau.
- Lire ces instructions avant d'utiliser l'instrument.
- Ne jamais ouvrir soi-même le boîtier du niveau.
- Faire exécuter les réparations éventuelles uniquement par un spécialiste autorisé.
- Ne pas enlever les indications d'avertissement et de sécurité portées sur le niveau
- Éviter que l'instrument ne soit touché ou manipulé par des enfants
- Ne pas utiliser le niveau dans un milieu à risque d'explosions.

GARANTIE

La durée de garantie est de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts tels que le matériel défectueux ou les anomalies de fabrication, ainsi que le manque des propriétés prévues. Le droit à la garantie n'est valable que si l'utilisation du niveau a été conforme aux prescriptions. En sont exclus l'usure mécanique et un endommagement externe par suite d'usage de la force et/ou d'une chute. Le droit à la garantie prend fin lorsque le boîtier a été ouvert. Dans un cas couvert par la garantie, le fabricant se réserve le droit de remettre en état les éléments défectueux ou d'échanger l'instrument par un autre identique ou similaire (possédant les mêmes caractéristiques techniques). De même, un endommagement résultant d'un écoulement de l'accumulateur n'est pas couvert par la garantie.

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

1. L'utilisateur de ce produit est tenu de respecter ponctuellement les instructions du mode d'emploi. Tous les instruments ont été très soigneusement vérifiés avant leur livraison. Toutefois, l'utilisateur devra s'assurer de la précision de ce niveau avant chaque emploi.
2. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité dans le cas d'utilisation incorrecte ou volontairement anormale ainsi que pour les dommages consécutifs en découlant, tout comme pour les bénéfices non réalisés.
3. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages consécutifs et les bénéfices non réalisés par suite de catastrophes naturelles, comme p. ex. tremblement de terre, tempête, raz de marée etc. ainsi que d'incendie, accident, intervention malintentionnée d'une tierce personne, ou encore dus à une utilisation hors du domaine d'application normal de l'instrument.
4. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices non réalisés par suite de modification ou perte de données, interruption du travail de l'entreprise etc., à savoir les dommages qui découlent du produit lui-même ou de la non-utilisation du produit.
5. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices non réalisés par suite d'une manœuvre non conforme aux instructions.
6. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices non réalisés qui découlent d'une utilisation inadéquante ou en liaison avec des produits d'autres fabricants.

Merci de respecter le suivant impérativement:

Si vous retournez des instruments pour réparation / ajustage vous devez - pour des raisons de sécurité - impérativement enlever les accus.

Merci.

geo-FENNEL GmbH

Kupferstraße 6

D-34225 Baunatal

Tel. +49 561 / 49 21 45

Fax +49 561 / 49 72 34

info@geo-fennel.de

www.geo-fennel.de

**Technische Änderungen vorbehalten.
All instruments subject to technical changes.
Sous réserve de modifications techniques.**



08/2013

Precision by tradition.

